



Buletin Service Nr. 25/14.03.2012

Noutăți Robin-Subaru



Din dorința de a îmbunătăți performanțele motoarelor produse, de a le face cât mai fiabile și eficiente, Fuji Heavy Industry aduce permanent modificări pieselor componente. În acest număr al buletinului de service vom prezenta câteva din aceste modificări constructive.

1. Arborele cotit la motoarele **EH12** pentru maiuri compactoare, cu flanșă de prindere tip "K": s-a modificat dimensiunea porțiunii de fixare a ambreiajului, din rațiuni de producție. Modificarea se aplică la motoarele începând cu seria 2326479.

Înainte de modificare	După modificare
Coduri de comandă pentru arbore cotit:	vechi: 268-21903-21 nou: 268-21903-31
Interschimbabilitate:	nou → vechi: DA vechi → nou: NU

2. Carburatorul la motoarele **EX40**: s-a modificat, pentru a îmbunătăți performanțele la porniri repetate. Modificarea se aplică la motoarele care au filtrul de aer cu hârtie, începând cu seria 0075273.

Înainte de modificare	După modificare
	<p>Marcaj de identificare</p> <p>Cod de comandă Robin-Subaru</p>
Coduri de comandă pentru carburator:	vechi 20B-62301-10 nou 20B-62301-20
Interschimbabilitate:	nou → vechi: DA vechi → nou: NU

3. Bușonul de la rezervor la motoarele **EY15-20, EH12-17-25-30-34-36-41**: s-a modificat, pentru a reduce numărul reperelor produse. Modificarea se aplică începând cu următoarele serii de motoare:

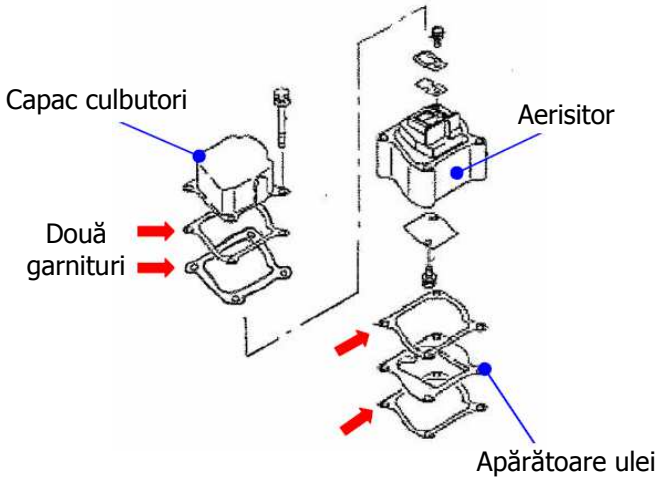
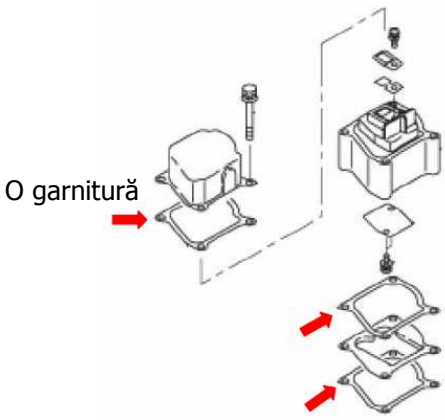
Motor	Serie	Motor	Serie
EY152	B228640	EH12	2342806
EY153	6544629	EH17	2335222
EY20B	3976243	EH25	2221745
EY203	6944267	EH30	1049216
		EH34	1186112

Motoarele EH36 și EH41 au fost scoase din producție în decembrie 2011, dar piesele în discuție se vor livra conform modificării menționate.

Înainte de modificare (cromat)	După modificare (negru metalizat)
	
Coduri de comandă pentru bușon:	vechi: 043-04300-15 nou: 043-04400-50
Interschimbabilitate:	nou → vechi: DA vechi → nou: DA

4. Aerisitorul și garnitura de la capacul de culbutori la motoarele **EH09-2 și EH10** pentru maiuri compactoare: s-au modificat, pentru a crește fiabilitatea și siguranța în funcționare. S-a modificat procedeul de fabricație pentru aerisitor, iar numărul de garnituri folosite s-a redus de la 4 bucăți la 3 bucăți. Modificarea se aplică începând cu următoarele serii de motoare:

Motor	Serie	Motor	Serie
EH09-2	F169286	EH10	F112021

Înainte de modificare	După modificare
	

Suprafață din turnare	Suprafață prelucrată mecanic
<p>Aerisitor 284-15602-03 (vechi)</p>	<p>Aerisitor 284-15602-13 (nou)</p>
Coduri de comandă pentru garnituri:	vechi: 284-16007-03 (4 buc.) nou: 284-16007-03 (3 buc.)
Coduri de comandă pentru aerisitor:	vechi: 284-15602-03 nou: 284-15602-03
Interschimbabilitate:	nou → vechi: DA vechi → nou: NU – individual DA – dacă se înlocuiesc ambele repere

5. Axul cu came la motoarele **EX13, 17, 21, 27, 30**: s-a modificat forma constructivă la levierul de decompresie și arcul aferent, pentru a crește fiabilitatea și siguranța în funcționare. Modificarea se aplică începând cu următoarele serii de motoare:

Motor	Serie	Motor	Serie
EX13	2596385	EX27	2497250
EX17	2895088	EX30	1543273
EX21	2584959		

Levierul de decompresie:

Înainte de modificare	După modificare

Arcul de revenire:

Înainte de modificare	După modificare

Coduri de comandă pentru ax cu came (ansamblu):

EX13, 17, 21 – general:	vechi 277-31601-41	nou 277-31601-51
EX13, 17, 21 – turație fixă:	vechi 278-31601-41	nou 278-31601-51
EX27, 30 – general:	vechi 279-31601-11	nou 279-31601-21
EX27, 30 – turație fixă:	vechi 279-31602-21	nou 279-31602-31
Interschimbabilitate	nou → vechi: DA vechi → nou: NU	

Coduri de comandă pentru levier decompresie:

EX13, 17, 21:	vechi 277-36401-03	nou 277-36401-13
EX27, 30:	vechi 279-36401-03	nou 279-36401-13

Cod de comandă pentru arc de revenire:

	vechi 277-38703-03	nou 277-38703-13
Interschimbabilitate	DOAR dacă se înlocuiesc ambele repere (levier și arc).	

Pentru a evita comandarea greșită a pieselor de schimb, vă recomandăm:

- Analizați cu atenție desenele de service de pe site Robin-Subaru;
- Accesați desenele de service corespunzătoare, pornind de la specificația sau seria motorului;
- Verificați echivalențele de coduri din listele de preț.

În cazul în care aveți neclarități, vă rugăm să contactați Departamentul Post-vânzare Interprima.